

المقدمة:

تعتبر القياسات أحد أهم الأساليب المستعملة لتعرف على الطبيعة وعلى ظواهرها وقوانينها والقياسات الكهربائية تلعب دوراً هاماً بشكل خاص نظراً إلى أن الأسس النظرية للهندسة الكهربائية تتعامل مع قيم وظواهر كهربائية وعقلانية في لغة وهذه لا تستطيع أحدها الحدس البشري لهذا السبب فإن اكتشاف وجود هذه القيم وتحديد ما الكمية يمكن فقط عند وجود أجهزة القياس الكهربائية.

- في هذا الفصل سوف نقدم للطلاب بعض المعايير القياسية المرجعية الخاصة بالقياسات بالإضافة إلى بعض التعريفات الخاصة لمعلمات القياس وكذلك تعريف الطالب لمصادر الخطأ وتعيينها وكذلك الطرق التحليلية التعريفية في تحليل نتائج القياسات.

مفاهيم عامة:

عملية القياس هي عملية تقييم الكمية المقاسة بالنسبة إلى كمية مرجعية فتتفق عليها والإجراء لعملية القياس فلا بد من وجود الآتي:

١- كمية مقاسة،

٢- نظام مرجعي،

٣- أجهزة دقيقة،

٤- تقنية متبعة.

وسوف نتناول كل هذه التفاصيل:

١- كمية المقاسة:

وهي الكمية الفيزيائية المراد تقييمها وقد تكون طول أو وزن أو قوة أو درجة حرارة أو معدل تدفق أو تيار كهربائي أو جهد كهربائي.

٢- نظام مرجعي:

وهو النظام المتعارف عليه الذي يصف وحدات القياس ولدينا أربع أنظمة مرجعية:

أ- النظام المرجعي المعياري الدولي.

ب- النظام المرجعي المعياري الابتدائي.

ج- النظام المرجعي المعياري الثانوي.

د- النظام المرجعي المعياري للعميل.

١٤) أجهزة المخرقة:

وهي الأدوات التي يمكن من خلالها تقييم الكمية المقاسة لمقارنتها بالكمية المرجعية حسب نظام الوحدات التابع لنظام المراجعين المعيارى المتبع.

١٥) تقنية متبعة:

وهي متبعة في تقييم الكمية المقاسة وحدة هذا التقييم.

- أجهزة القياس الكهربائية:

- من أكثر أجهزة القياس تطوراً في أجهزة القياس الكهربائية والالكترونية.
- كان هناك أجهزة قياس تماثلية أو دوريا ذات القلب المتحرك ومؤشر التدرج وتدل زوايا انحراف المؤشر على قيمة الكمية المقاسة (تماثلها) ومن هنا جاءت كماليا.
- أما النوع الآخر من أجهزة القياس هي الأجهزة الإلكترونية الخارطة من الحركة وتقنية القياس بها تختلف عن تلك المستخدمة في أجهزة القياس التماثلية حيث تظهر النتائج على شاشة رقمية ومن هنا جاءت تسميتها بأجهزة القياس الرقمية.

تعداد مع شرح

- تصنيف أجهزة القياس:

يتم تصنيف أجهزة القياس التماثلية كما يتم تصنيفها وفقاً لنوع ووظيفة القياس ونوع جهاز القياس:

- أجهزة القياس التناظرية:

في العقود الماضية كانت أجهزة القياس الأكثر استخداماً (التماثلية) التناظرية وهناك جهاز يحتوي على مؤشر يحتوي بهامؤشر وتدرج، كلما زاد المؤشر في القياس زاد تدفق التيار في الدارة.

وبالمثل عملت جميع أجهزة القياس التناظرية الأخرى بطريقة مماثلة وصالياً ما زالت تستخدم ولكن بشكل أقل.

- أجهزة القياس الرقمية:

في الوقت الحاضر تستخدم جميع أنواع التقنيات أو الشرائح أدوات القياس الرقمية لأنها تتمتع بمزايا أكثر مقارنة بالأنظمة الأخرى.

في نظام القياس معها كانت كمية الإدخال يخرجها بصورة أرقام وبذلك فتخلصنا من قراءة بسيطة ودقيقة.

أنواع أجهزة القياس :

صمم كلها

١- الأميتر التيار :

وهو جهاز كهربائي يستخدم لقياس شدة التيار المار في الدارة. ويتم توصيل الأميتر على التسلسل ^ع الحمل الذي يراد به معرفة التيار المار في هذه الدارة. ويوجد أما بـ كل رقمي أو تماثلي لتوفير دقة قياس أكبر ^{حيث أن تكون مقاومة} الأميتر صغيرة جداً بالنسبة للمقاومة التي يوضع بها الأميتر بشدة قياس القياس ويرمز للأميتر بـ **A** وتكون داخل الدائرة.

٢- الفولت ميتر :

مقياس الجهد يستخدم لقياس فرق الجهد بين نقطتين ويوصل على التفرع أي (التوازي) مع الحمل أو المقاومة التي يراد قياس فرق الجهد عبرها وهو جهاز شائع الاستخدام في الأجهزة الكهربائية لقياس الجهد ويجب أن تكون مقاومة الفولتميتر كبيرة جداً بالنسبة لمقاومة الحمل الذي يوصل الجهاز بين الطرفين وكذلك حتى لا يمر تيار كبير في الفولتميتر ويجب أن قطباً ، ويتم توصيل الطرف الموجب بالفولتميتر بالطرف الموجب للمصدر والطرف السالب يوصل مع القطب السالب للمصدر.

٣- الأموم ميتر : مقياس المقاومة :

وهو مقياس أو أداة يقدم لقياس قيم المقاومة العالية بينهما ويمكن قياس قيمتها بدقة حيث يقدم الأموم على الترتيب لقياس القيمة العالية بينهما لقياس أنواع التوازي القيمة المتخففة.

٤- واط ميتر :

يستخدم لقياس القدرة الكهربائية ولقياس قدرة المصدر التيار المتردد ولقياس القدرة المفقودة في مقاومة كهربائية.

٥- الميلي ميتر :

وهو جهاز كهربائي متعدد القياس حيث يمكن استخدامه في قياس شدة التيار المتردد والمقاومة ويعرف باسمه بأنه يقوم بوظائف أجهزة القياس مختلفة الأميتر والأموم ميتر والفولت ميتر.

- ٦- قياس أجهزة الطاقة الكهربائية:
لقياس كمية الطاقة الكهربائية المتدفقة خلال فترة زمنية معينة وهي أجهزة ذات أهمية كبيرة فعند قياسها لحساب الاستهلاك ولذلك يجب أن تكون ذات دقة عالية ولها أنواع متعددة.
- ٧- جهاز قياس معامل القدرة:
لقياس أجهزة قياس معامل القدرة نسبة القدرة الفعالة والظاهرية ومن بين هذه الأجهزة الجهاز الديناميكي.
- ٨- جهاز قياس التردد:
يوجد نوعان من أجهزة القياس التردد النوع الأول يعتمد على نظرية التفاعل الميكانيكي (الرنين) والنوع الثاني على نظرية التفاعل الكهربائي.

المحاضرة الثانية

- وظائف واختصاصات أنظمة القياس:
الموظيفة الأساسية لأنظمة القياس الكهربائية والالكترونية هي إعطاء معلومات عن الكمية المقاسة لذلك فإن أنظمة القياس التي تعتمد على أجهزة القياس الكهربائية والالكترونية.
- الومرات الكهربائية:
بما أن أجهزة القياس الكهربائية والالكترونية في الأساس هي قياسات كهربائية فإنه من الأهمية بما كان أن نتعرف على الومرات الكهربائية.
- وسوف نذكر هنا الأهم التي تقدم في قياسات الكهربائية:
- ١) التيار الكهربائي I وادته A
 - ٢) الشحنة الكهربائية q وادته C
 - ٣) فرق الجهد V وادته V
 - ٤) المقاومة R وادته Ω
 - ٥) الملف L وادته H
 - ٦) مكثف C وادته F

- مصادر الخطأ في أجهزة القياس :

لما كانت عملية القياس هي عملية تقسيم الكمية المقاسة بنظائر ومحددات معينة عن طريق جهاز قياس ، فإن عملية تقسيم هذه تعتمد على عدة عوامل :

[١] عوامل تتعلق بجهاز القياس :

أ- نوع الجهاز (كهربائي - إلكتروني - رقمي) .

ب- دقة الجهاز (مدى قدرة الجهاز على القراءة بدقة وقربها من الواقع) .

ج- عمر الجهاز (قديم - حديث) .

د- حالة الجهاز (سليم - معطال - عطل) .

[٢] عوامل تتعلق بالشخص المستخدم للجهاز :

أ- دقة نظر الشخص .

ب- اكتساب الشخص بعملية القياس .

ج- اختيار الشخص لمدى القياس المناسب وإعادة ذلك .

[٣] عوامل خارجية :

أ- العوامل الجوية المناسبة (درجة الحرارة - ضغط الجوي - نسبة الرطوبة) .

ب- طرق التشغيل المختلفة مثل قرب جهاز القياس عن الكمية المراد قياسها .

ج- عدم تأثير الاضطرابات التوافقية أو المولدة لذلك التوافقية أو وقوع جهاز

في مزعزع مغناطيسي أو مجال كهربائي ومثلها .

ملاحظة :

ولهذا أن تكون القيمة المقاسة قريبة من جهاز القياس تبعاً لظروف القياس .

لذلك من الصعب الحصول على القيمة الحقيقية ، نستخدم تعبير القيمة المتوقعة بدلاً من القيمة

الحقيقية .

ولكن القيمة المقاسة تختلف عن القيمة المتوقعة (الحقيقية) هذا الفرق الخطأ القياس وينشأ

عن هذا الخطأ بعملية القياس يعبر عنه بإحدى المربعتين :

إما بصورة مطلقة ويسمى الخطأ المطلق ويرمز له بـ A أو كنسبة مئوية للخطأ .

القيمة المقاسة $\rightarrow e = y_n - x_n \leftarrow$ النسبة المئوية للخطأ .

القيمة المتوقعة للقياس

تعريف الدقة النسبية للقياس:

هي النسبة بين القيمة المقاسة والقيمة المتوقعة للقياس.

$$A = \frac{X_n}{Y_n}$$

$$A = \frac{X_n}{Y_n} = \frac{Y_n}{Y_n} + \frac{X_n - Y_n}{Y_n}$$

$$1 + \left(\frac{X_n}{Y_n} - \frac{Y_n}{Y_n} \right) =$$

الخطأ النسبي $A = 1 - \left(\frac{Y_n - X_n}{Y_n} \right)$ ← دقة النسبية

تعريف النسبة المئوية لدقة القياس: α

هي النسبة بين القيمة المقاسة والقيمة المتوقعة للقياس كنسبة مئوية.

$$\alpha = \frac{X_n}{Y_n} \cdot 100\%$$

الخطأ النسبي المئوي $\alpha = 100\% - \frac{Y_n - X_n}{Y_n} \times 100\%$

مثال:

إذا كانت القيمة المتوقعة للجهد بين أطراف مقاومة هي 50V، إلا أن القياسات أظهرت

القيمة المقاسة 49V

[أ] أوجد الخطأ المطلق.

$$e = Y_n - X_n$$

$$50 - 49 = 1V$$

[ب] النسبة المئوية للخطأ.

$$e_1 = \frac{Y_n - X_n}{Y_n} \times 100\%$$

$$= \frac{50 - 49}{50} \times 100\% = \frac{1}{50} = 2\%$$

2- الدقة النسبية:

$$A = 1 - \left(\frac{y_n - x_n}{y_n} \right) = 1 - (2\%) = 0,98$$

$$\Rightarrow 98\%$$

3- النسبة المئوية للدقة:

$$\alpha = 100\% - \frac{50-49}{50} \times 100\%$$

$$1\% - 2\% = 98\%$$

ومطابقاً لتقنية القياس يمكن إجراء القياس الواحد عدة مرات وضابطة إذا لم يكن لدينا قيمة متوقعة للقيمة المقاسة ويمكن تعريف دقة القياس في هذه الحالة:

فإنها مدى قرب القراءة الواحدة لجهوية من القراءات المتكررة لنفس الكمية المقاسة من متوسط هذه القراءات.

يرمز لها بالعلاقة الرياضية:

$$P = 1 - \left| \frac{x_n - \bar{x}_n}{\bar{x}_n} \right|$$

عدد القراءات $\leftarrow$ القيمة المقاسة لقراءة رقم x
 متوسط الخاطئ لجهوية من $\bar{x}_n$
 للقراءة رقم x
 القراءات وعددها n

مثالاً:

أجريت جهوية من القياسات مكونة من 10 قراءات لنفس الكمية المقاسة كما هو مبين

بالتالي:

رقم القراءة	قيمة القراءة
1	98
2	102
3	101
4	97
5	100
6	103
7	98
8	106
9	107
10	99

أم ب دقة القياس للقراءة للرقم 4

$$P = 1 - \left| \frac{x_i - \bar{x}_n}{\bar{x}_n} \right| =$$

$$\bar{x}_n = \frac{98 + 102 + 101 + 97 + 100 + 103 + 98 + 106 + 107 + 99}{10}$$

$$= 101,1$$

$$1 - \left| \frac{97 - 101,1}{101,1} \right| = 0,96$$

أم ب دقة القياس للقراءة رقم 8

$$1 - \left| \frac{106 - 101,1}{101,1} \right| = 0,95$$

التحويل إلى مصاريح للأخطاء في عملية القياس : فهم

كثيراً ما يقيس الإنسان كمية فيزيائية فإن عملية القياس تتأثر بالعديد من العوامل المختلفة ومن العوامل المؤثرة بعين الاعتبار : درجة نقاء المادة المصنوعة منها المادة المقاسة ، درجة حرارة المادة — الخ.

وتغير هذه العوامل بطريقة عشوائية وقت القياس يؤدي إلى نتائج قياسية مختلفة ولهذا لا بد من بيانات القياس قليلة أم صراحة لا إجراء تقييم كمي لعملية القياس أو لإخطاء تمهيداً أو دقة في المتغيرات والأخطاء ولذلك سوف نستخدم ما يلي :

[1] المتوسط الحسابي.

[2] الانحراف المتوسط.

[3] الانحراف المعياري.

1) القيمة المتوسطة (المتوسط الحسابي):

هو $\bar{X}$ لجموعة n من القراءات وهي مجموعة هذه القراءات وقد أعيدتها n وتعرف رياضياً كما يلي:

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n}{n}$$

■ الانحراف:

يعرف الانحراف للقراءة X_i ويرمز له بالفرق d_i إلى مجموعة من قراءات ويعرف بأنه الفرق بين القراءة X_i وبين القيمة المتوسطة لجموعة القراءات $\bar{X}_n$

$$d_i = X_i - \bar{X}$$

ملاحظة: نلاحظ المجموع الجبري لهذه الانحرافات أي الصفر $d_1 + d_2 + d_3 + \dots + d_n = 0$

$$\sum_{i=1}^n d_i = 0$$

2) الانحراف المتوسط الحسابي D:

هو المتوسط الحسابي للقيم المطلقة للانحرافات وتعرف رياضياً كما يلي:

$$D = \frac{|d_1| + |d_2| + |d_3| + \dots + |d_n|}{n}$$

3) الانحراف المعياري S:

لجموعة من القيم هو مقياس اختلاف هذه القيم عن القيمة المتوسطة ويعرف رياضياً كما يلي:

$$S = \sqrt{d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 + \dots + d_n^2}$$

$$n \geq 30 \leftarrow n \text{ or } n-1 \rightarrow \text{حسب إذا كان } n < 30$$

 
وظيفة: مثال: من الجدول التالي: (1) أصب المتوسط الحسابي للقراءات (2) انحراف القيمة (3) المجموع الجبري للانحرافات (4) الانحراف المتوسط (5) الانحراف المعياري.

$$X_1 \quad 50,1 \quad | \quad X_2 \quad 49,7 \quad | \quad X_3 \quad 49,6 \quad | \quad X_4 \quad 50,2$$

الخطأ المحدود : فهم

يضم معظم مصنع الجزي القياس على أن دقة جهاز القياس محدودة من قراءة الحد الأدنى للقياس
فمثلاً أن خطأ قراءة الجهاز في حدود $\pm 2\%$ من أعلى تدريج للجهاز وهذه تسمى بالخطأ
المحدودة عند أعلى تدريج بنسبة خطأ 2% إلا أنه للقراءات الأقل من تدريج الحد الأدنى للجهاز فإن
نسبة الخطأ تكون أكبر من 2% ولهذا فإنه من الأهمية بمكان أن تكون قراءات بقدر ما يتطاع
بالقرب من أعلى تدريج.

مثال : إذا كان أعلى تدريج للقياس لجهاز قراءة جهد كهربائي $300V$ ونسبة خطأ
يعادل 2% من أعلى تدريج للجهاز أم ب الخطأ المحدود للجهاز في حال قراءة جهد كهربائي مقداره
 $120V$.




$$\text{قيمة الخطأ المحدود} = 0,02 \times 300 = 6V$$

$$\text{تكون الخطأ المحدود عند القراءة هي} = \frac{6}{120} \times 100 = 5\%$$

فصل الثاني :**أجهزة القياس الكهربية :**

هي أجهزة بسيطة ورخيصة الثمن وذات دقة مقبولة.

+ سوف ندرس في هذا الفصل جهاز القياس ذو الملف المتحرك (دارسيفال) وكيفية استخدامه
لقياس الكميات الكهربائية (الجهد - تيار - مقاومة) وذلك في حالة التيار المستمر.

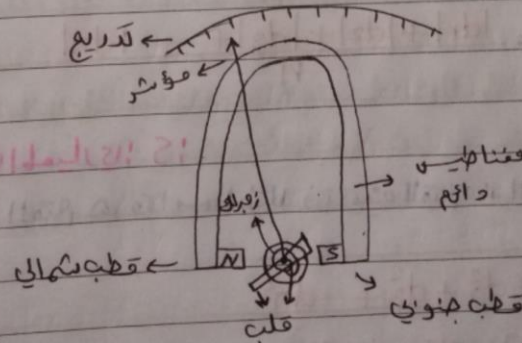**شكل II**

جهاز دار سنغال ذو الملف المتحرك :

ما يزال جهاز ذو الملف المتحرك كما هو مبين بالشكل [1] يستخدم على نطاق واسع في عمليات القياس الكهربائية حتى الآن.

تركيب جهاز قياس ذو الملف المتحرك : مهم

يتكون جهاز ذو ملف المتحرك كما هو مبين بالشكل [1] و [2]

[1] فنماطيس دائم على شكل نعل الفرس ينتهي بقطبي وصفيين من الحديد المطاوع .

[2] تثبيت قلب اسطوانتي شكل وصنع من الحديد المطاوع بين القطبين شمال وجنوبي .

[3] لتدفع القلب في قوة ملف كهربائي وصنع من أسلاك

مفرك . الشكل [3]

كهربائية دقيقة ملفوف على إطار معدني خفيف وتطيل السلك قابلية الحركة على محور بقاءة وصناعة من العقيق لسهولة الحركة .

[4] مؤشر معدني خفيف وتثبت على إطار معدني يدور مع الملف حيث يؤثر على تدريج بين المقدار الحركة التي قطعها الملف في حركته .


[5] وقبل ذلك يمسك حركة الملف ويثبت في الجهاز موازنة حركة الملف والمؤشر .

نظرية تشغيل جهاز ذو الملف المتحرك : مهم

عند توصيل تيار كهربائي المراد قياسه إلى الجهاز يمر تيار الملف وبذلك يتولد مجال مغناطيسي حول الملف ويتداخل هذا المجال المغناطيسي الناشئ بالمغناطيس الدائم مسبباً قوة بين المغناطيسين وبما أن المغناطيس الدائم ثابت في موقعه يؤدي ذلك إلى أن القوة المتبادلة بين المغناطيسين تقع كلها على الملف حيث أنه قابلاً للحركة حول محوره فتسبب له عزماً انحراف بحيث أن المجال المغناطيسي الناتج عن المغناطيس الدائم ثابت القيمة فإن عزم الانحراف يتناسب مع المجال المغناطيسي الناشئ عن الملف أي مع تيار المار في الملف فيدور المؤشر الموصل مع الملف ويؤشر على قيمة القياس .


استخدام جهاز قياس ذو الملف المتحرك لقياس التيار المتردد : مهم

يستخدم جهاز القياس ذو الملف المتحرك لقياس التيار المتردد حيث يمرر التيار في الملف فيبين

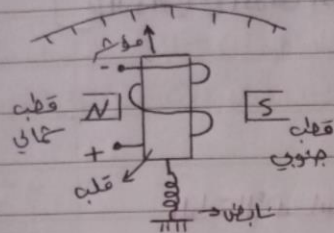

رسم تخطيطي لجهاز قياس ذو ملف

حركة الملف ومن ثم حركة المؤشر وبما أن الملف مصنع من أسلاك دقيقة للغاية فإنه يتصل
بلا تيارات ذات شدة صغيرة جداً تتراوح قيمتها بين $5 \mu A \rightarrow 0$ هذا يعني أن قدرة الجهاز على
قياس التيار المحدود والتغلب على هذا العيب والاستخدام جهاز لقياس تيارات عالية ليوصل
على التوازي مع الملف الذي مقاومته R_m ومقاومة R_{sh} (Shunt) تعمل على خفض تيار

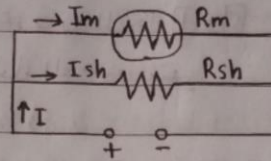

الدائرة الأسدية لزيادة مدى قياس التيار **الشكل (٧)**

R_{sh} : مقاومة التوازي.

R_m : مقاومة الباطنية للجهاز (مقاومة الملف).

I_{sh} : تيار المار في مقاومة توازي.

I_m : اقصد تيار يتجه للملف المقترن وهو أيضاً التيار الداخل في طرفي المؤشر.

I : التيار الكلي المراد قياسه.

حيث يمر في الملف الذي مقاومته R_m التيار الذي يستطيع قطعه ويمر الباقي في المقاومة المتوازية معه
 R_{sh} ويوضح الشكل (٧) في معظم الدارات يكون التيار I_{sh} بالنسبة لـ I_m أكبر بكثير
الذي يمر في ملف المقترن نفسه وليس من أب قيمة مقاومة التوازي R_{sh} التي توصل مع الملف
المقترن عن طريق تطبيق قانون أوم.

من الشكل (٧) الجهد بين الطرفين R_m : $V_m = I_m \cdot R_m$ وبما أن المقاومة R_{sh} موصولة على توازي

مع الملف المقترن ويكون الجهد على طرفيها $V_{sh} = V_m$ وبما أن التيار الكلي $I = I_m + I_{sh}$ تكون
 $I_{sh} = I - I_m$ وبما أن $V_m = V_{sh}$ تكون

$$R_{sh} = \frac{V_{sh}}{I_{sh}} = \frac{V_m}{I_{sh}} = \frac{I_m \cdot R_m}{I - I_m}$$

موازن لاكتة

$$\frac{I_m \cdot R_m}{I_m} = \frac{R_m}{\frac{I - I_m}{I_m}} = \frac{I}{I - I_m} = n$$

$$R_{sh} = \frac{R_m}{n - 1}$$

يمكن اختبار وجود المقاومة المتوازية R_{sh} مع الملف ما هي الا وسيلة لتجربة قدرة الجهاز أو لتوضيح القدرة على قراءة التيارات الجيدة ويظهر لدينا معامل تفرزه n ونسميه معامل التيارات حيث

$$n = \frac{I}{I_m}$$

مثال: لدينا جهاز قياس ذو الملف المتحرك (دارسقال) بالمواصفات التالية $R_m = 100 \Omega$ وأقصى تيار يتحمله الملف $I_m = 1 \text{ mA}$ بمقاومة التوازي المطلوبة لكي يتمكن الجهاز من قراءة $I = 10 \text{ mA}$.

$$n = \frac{I}{I_m} = \frac{10}{1} = 10$$

$$R_{sh} = \frac{R_m}{n-1} = \frac{100}{10-1} = \frac{100}{9} = 11,11 \Omega$$


طريقة ثانية:

$$I_{sh} = I - I_m = 10 - 1 = 9 \text{ mA}$$

$$R_{sh} = \frac{I_m \cdot R_m}{I_{sh}} = \frac{1 \times 100}{9} = 11,11 \Omega$$

نعم طريقة التعويض


مضخة أيرتون:

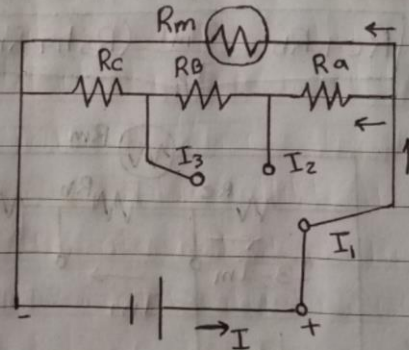

دائرة توازي لأيرتون مع نطاق تيار I_1

المثال ٤

$$I = I_1 \quad 6 \quad R_{sh} = \frac{R_m}{n-1} \Rightarrow \frac{n \cdot I}{I_m} = \frac{I_1}{I_m} \quad \text{الموازنين!}$$

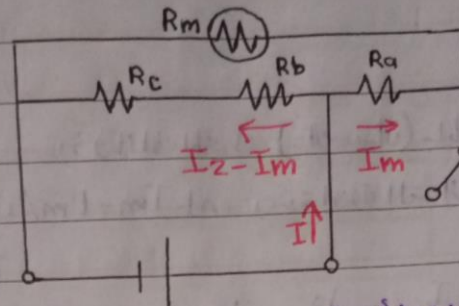

دائرة توافري للتيار مع انطلاق تيار I_2 المثال 5

الموازنين!

$$V_{Rb} + V_{Rc} = V_{Rm} + V_{Ra}$$

$$(I_2 - I_m)(R_c + R_b) = I_m(R_a + R_m)$$


$$I_2(R_c + R_b) - I_m(R_c + R_b) = I_m(R_a + R_m)$$

$$I_2(R_c + R_b) = I_m(R_c + R_b) + I_m(R_a + R_m)$$

$$I_2(R_c + R_b) = I_m(R_c + R_b + R_a + R_m)$$

R_{sh}

$$R_c + R_b = \frac{I_m}{I_2} (R_{sh} + R_m)$$

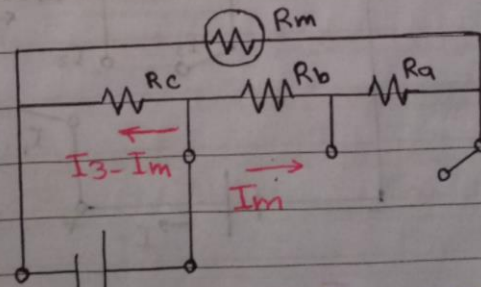

دائرة توافري للتيار مع انطلاق تيار I_3 المثال 7

تكملة مع المحاضرة الثالثة:

في نطاق التالي التماس I_2 المسبق بالسلك رقم [٥] خريجة المقاومة R_a من التسلسل مع $R_b - R_c$ وتدخل على التسلسل مع R_m وبذلك تكون المقاومة $R_b + R_c$ على التوازي مع $R_m + R_a$ وصية أن الجهد يكون ثابت على التوازي يكون $V_{R_b+R_c} = V_{R_a+R_m}$ ويمكن كتابة هذه المعادلة بدلالة المقاومات والتيارات، (التوازي في المصفاة السابقة)

وبمعرفة قيمة المقاومة الكلية R_{sh} في $R_b + R_c$ وبالتالي في R_a بعدما:

$$R_a = R_{sh} - (R_b + R_c) \quad \text{حفظ}$$

■ نطاق التيار I_3 :

وباختيار النطاق I_3 كما هو موضف بالشكل [٦] فإن المقاومة $R_a + R_b$ خريجة من التسلسل مع R_c وتدخل على التماس R_m وبذلك تكون المقاومة R_c على التوازي مع $R_a + R_b + R_m$ ويكون $V_{R_c} = V_{R_a+R_b+R_m}$

$$R_c (I_3 - I_m) = I_m (R_a + R_b + R_m)$$

$$I_3 R_c - I_m R_c = I_m (R_a + R_b + R_m)$$

$$I_3 R_c = I_m (R_a + R_b + R_m) + I_m R_c$$

$$= I_m (R_a + R_b + R_c + R_m)$$

$$R_{sh}$$

$$I_m (R_{sh} + R_m)$$


$$R_c = \frac{I_m}{I_3} (R_{sh} + R_m) \quad \text{حفظ}$$

$$R_{sh} = R_a + R_b + R_c \Rightarrow$$

$$R_b = R_{sh} - (R_a + R_c) \quad \text{حفظ}$$

مثال: في الدارة المطبقة بالشكل التالي تم حل دائرة توازي آيرتون ام ب قيم المقاومات المجهولة.

$$R_c - R_b - R_a$$

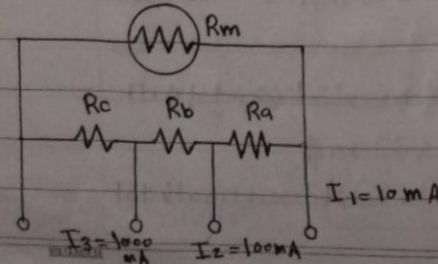

$$I_m = 100 \mu A$$

$$R_m = 1 K \Omega$$

$$n = \frac{I}{I_m} = \frac{I_1}{I_m} = \frac{10 \times 10^{-3}}{100 \times 10^{-6}} = 100$$

$$R_{sh} = \frac{R_m}{n-1} = \frac{1 \times 10^3}{100-1} = 10,1 \Omega$$

$$R_b + R_c = \frac{I_m}{I_2} (R_{sh} + R_m) = \left(\frac{100 \times 10^{-6}}{1000 \times 10^{-3}} \right) (10,1 + 1 \times 10^3) = 1,01 \Omega$$

$$R_a = R_{sh} - (R_b + R_c)$$

$$10,1 - 1,01 = 9,09 \Omega$$

$$R_c = \frac{I_m}{I_3} (R_{sh} + R_m) = \frac{100 \times 10^{-6}}{1000 \times 10^{-3}} (10,1 + 1 \times 10^3) = 0,101 \Omega$$

$$R_b = R_{sh} - (R_a + R_c) = 10,1 - (9,09 + 0,101) = 0,909 \Omega$$

أثر الحمل في هذا الاستخدام جهاز ذو المقاومة المتحركة (دالة انتقال) كجهاز قياس التيار:


ينبغي أن تتخذ الدعايات عند قياس قيمة التيار في دائرة الكهرباء حيث تغير المقاومة جهاز القياس عند قياس التيار.

يجب أن تكون المقاومة جهاز قياس الدايير دقيقة ما أمكن حيث أن المقاومة الكبيرة تؤثر على عمل الدارة وهذا ليس من تأثير الحمل.

المثال التالي:

وضع تأثير الحمل على قيمة التيار المار في الدارة.

$$I_m = \frac{E}{R + R_m}$$

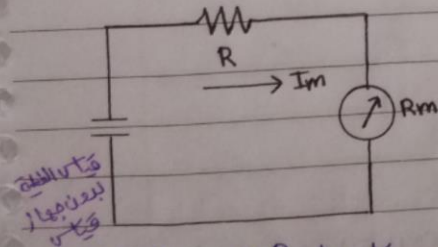

فإذا فرضنا أن جهد البطارية $E = 10$ والمقاومة $R = 100 K$ بالدار المار في الدارة.

$$I_m = \frac{10}{100 \times 10^3} = 10 \text{ mA}$$

الآن إذا فرضنا مقاومة جهاز القياس $R_m = 2 K$

$$I_m = \frac{10}{100 \times 10^3 + 2 \times 10^3} = 3,33 \text{ mA}$$

إذا أخذت المقاومة الداخلية للجهاز تؤثر على الحمل.

وتصبح القيمة القياسية للجهاز أقل بمقدار % 67 من القيمة الصحيحة.
وذلك لا يؤثر الأثر أو جهاز القياس قراءة التيار في الدارة ينبغي أن تكون مقاومة معينة جداً لا تزيد
عن 100.


(المعايرة الأولية)

- استخدام جهاز ملف المقراء لقياس الجهد:

تعتمد الفكرة الأساسية لاستخدام جهاز ذو الحاف المتحرك لقياس الجهد الكهربائي على قانون أوم
حيث $V = I \times R$ حيث أن مرور تيار كهربائي في مقاومة كهربائية يسبب هبوط جهد كهربائي يتناسب مع تيار
المرور في المقاومة. [كلما زاد تيار يزداد الجهد والمقاومة ثابتة].

وبما أن الجهاز لا يسهل إلا بمرور التيار الكهربائي ففي هذه الحالة يمكن تحويل الجهد الكهربائي إلى تيار
كهربائي بواسطة نظريته على مقاومة معروفة القيمة وبذلك يتناسب التيار الناتج مع الجهد المطبق
ويعاير الجهاز في هذه الحالة لقياس قراءة الجهد مباشرة.

- لقياس الجهد لابد من استعمال بمقاومة خارجية كبيرة على تسلسل مع جهاز تسمى R_s يكون مهمتها أن
يحبط عليها الجزء الأكبر من الجهد المقاس ولهم قسم جهد كما هو موضح بالشكل:

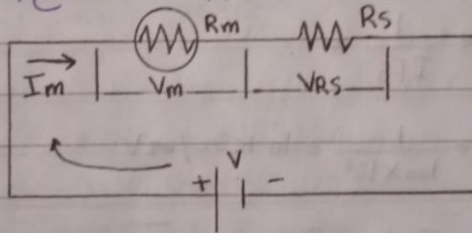

يمكن حساب المقاومة R_s تبعاً لقيمة الجهد المقاس V كالآتي:

$$I_m = \frac{V}{R_m + R_s} \Rightarrow I_m (R_m + R_s) = V$$

$$= I_m \cdot R_m + I_m \cdot R_s = V$$

$$= I_m \cdot R_s = V - I_m \cdot R_m$$

$$R_s = \frac{V - I_m \cdot R_m}{I_m} =$$

$$R_s = \frac{V}{I_m} - R_m$$

هكذا

□

